

製品区分： 01.家庭用電気製品

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A200700378 2007-3309 2007/08/17 (事故発生地) 東京都	電気こんろ 松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社） HK-1102（日立ハウステック製 ミニキッチン「KM-903」に組 み込まれたもの）	家人が帰宅した際、キッチン周りがかく すぶっており、ミニキッチン周囲の壁 と天井の換気扇が焦げていた。当該機 器のスイッチは「強」になっていた。	事故原因は、家人の外出の際、身体又は荷物が 当該機器のつまみに触れてスイッチが入り、当 該機器の上にあった油の入った鍋が過熱発火し 、火災に至ったと思われる。	電気こんろメーカー及びキッチンユニット メーカーでは、消費者への注意喚起を行う とともに、対象製品について無償改修を実 施している。	(受付:2007/08/31)
A200700381 2007-3311 2007/08/24 (事故発生地) 埼玉県	テレビ（薄型） 日本ビクター株式会社 LT-26LC80	当該機器から異臭がし、煙が出ると同 時に画面が消えた。コンセントを抜い たときに裏側を見たら内部に火が見え たので消火した。	事故原因は、一部に指定部品と異なる部品を使 用したことによって、その当該部品が発熱して 、近傍のコンデンサを過熱、コンデンサ内部か ら溶出した材料が過熱した部品に接触した結果 、異臭と発煙・発火が生じたものと考えられる 。	平成19年3月6日に新聞及びホームページ等 で無料点検・修理の告知を行い点検・修理 を実施している。今後販売する製品につい ては既に確認を実施済みで、また、基板組 み立てメーカーに対しても部品管理の改善 指導、安全性監査を実施し管理徹底を図っ た。	(受付:2007/08/31)
A200700438 2007-3537 2007/09/10 (事故発生地) 神奈川県	電気こんろ 松下電器産業株式会社 NK-1102（松下電器 製）	当該製品の上に置かれていたカセット 式ガスこんろのガスボンベが爆発した 。爆風で窓ガラス等が破損し、家人が 両腕に火傷を負った。	何らかの原因で当該製品のスイッチが入り、当 該製品の上に置かれていたカセット式ガスこ んろのガスボンベが加熱され、破裂した可能性が 考えられたが、事故当時、使用者は当該製品の スイッチに触れていないとしており、事故後、 当該製品のスイッチが「切」であったことが確 認されている。また、事故直前にカセット式ガ スこんろで調理していたことからカセット式ガ スこんろの使用上の事故の可能性も否定できず 、原因の特定に至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視して いくとともに、必要に応じて対応を行うこ ととする。	(受付:2007/09/18)

製品区分： 01.家庭用電気製品

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品 名	事 故 通 知 内 容	事 故 原 因	再 発 防 止 措 置	経 済 産 業 省 又 は 消 費 者 庁 受 付 年 月 日
A200700771 2007-5283 2007/12/11 (事故発生地) 東京都	電気ストーブ 株式会社ミュージーコーポ レーション DS-800(H) (株) 山善プ ランド	当該製品のスイッチを入れてからしばらくすると、本体右上付近より炎が出て床などを焼損した。 (火 災)	事故原因は、電源スイッチに電源配線材を挿入する際、最後まで挿入されていなかったことにより、この部分が異常発熱し、近傍の樹脂に着火して火災に至ったものと考えられる。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2007/12/28)
A200700774 2007-5293 2007/12/22 (事故発生地) 東京都	食器洗い乾燥機 松下電器産業株式会社 NP-9200BP	当該製品を使用中に当該製品のドア左下付近から発煙した。その際、ドア部が焼け、フロアマットの一部を焼損した。 (火 災)	事故原因は、当該事業者のサービス会社が修理依頼を受けた際、未修理で使用を続けることの危険性を十分伝えなかったため、使用者が故障を認識しつつ、当該製品の使用を続け、断線したリード線でスパークが生じ、発火したものと考えられる。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2007/12/28)
A200700776 2007-5295 2007/12/01 (事故発生地) 栃木県	エアコン (室外機) 東芝キャリア株式会社 RAS-281EAD	ベランダの当該製品付近から出火する火災が発生した。 (火 災)	調査の結果、残存していた当該製品の内部部品から発火の痕跡は確認されなかったが、事故品は焼損が著しく、出火元も含め、原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2007/12/28)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A200700978 2007-6363 2008/02/04 (事故発生地) 東京都	テレビ（ブラウン管型） 株式会社東芝 32HX2	当該製品を点けたら画面異常があったが、そのまま視聴してしばらくすると、当該製品より発煙した。	事故原因は、長期使用による内部部品が劣化し、電解コンデンサーの安全弁の作動により、気化した内部の電解液が噴出したものと考えられる。	当該事故は、電解コンデンサーの防爆弁が作動し、気化した電解液が蒸気となって噴出したものである。電解液が気化した際、微量の水素が発生するものの、発火に至る可能性は低いと考えられることから、引き続き同様の事故発生について、注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。また、社団法人電子情報技術産業協会のホームページにおいて、長年使用のブラウン管テレビで、内部部品が劣化し、発煙・発火のおそれがある旨の注意喚起情報が掲載されており、自社としても同様の啓発情報の掲載を行っている。	(受付:2008/02/14)
A200700982 2007-6371 2007/10/26 (事故発生地) 長野県	電気衣類乾燥機 ジャパントウシー・ドットコム株式会社 楽ちんカラット YAY-6026A	当該製品付近が出火元と思われる火災が発生した。	当該製品のスイッチ部から発火したことが考えられるが、焼損が著しいため、発火の原因は特定できなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2008/02/15)
A200700983 2007-6372 2008/02/05 (事故発生地) 埼玉県	テレビ（ブラウン管型） シャープトレーディング株式会社 VT-21FS4	当該製品付近が出火元と思われる火災が発生した。	調査の結果、焼損状況から外部から焼損した可能性が考えられるが、当該製品の焼損は激しく原形を留めていない状態であり、出火元も含め、原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2008/02/15)

製品区分： 01.家庭用電気製品

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A200701021 2007-6556 2008/02/06 (事故発生地) 大阪府	電気ストーブ（ハロゲンヒーター） コーナン商事株式会社 KK22-140H	当該製品を使用して数分後に異音が生じたため、確認すると、ヒーター部のガラス管が割れ飛散し、畳等を焼損した。	事故原因は、ヒーター管の微小な傷がヒートサイクル（熱膨張・収縮の繰り返し）により拡大し、ヒーター管が破裂したものと考えられる。	輸入事業者であるコーナン商事株式会社では、平成21年5月8日にプレスへの資料配付を行うとともに、同社ホームページ及び店頭告知等により注意喚起を行い、対象製品の回収（代替品への交換）を実施している。	(受付:2008/02/21)
A200701040 2007-6665 2008/02/16 (事故発生地) 神奈川県	電気ストーブ（オイルヒーター） 日本ゼネラル・アプライアンス株式会社 ATZL12/9J	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品の操作部から炎が上がっていたため、消火した。	事故原因は、長期間の使用によって温風ヒーターのモーターの回転が固くなったため、送風ファンが回転せず、温度過昇防止装置が入り切りを繰り返したことで、ヒーターが異常加熱して発火に至ったものと考えられる。	当該機器が出火元と思われるものの、同一機種による類似事故の発生がないことから、本省としては、引き続き同様の事故発生に注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2008/02/26)
A200701048 2007-6756 2008/02/20 (事故発生地) 東京都	電子レンジ（オープン機能付） 三菱電機ホーム機器株式会社 RO-400ST	当該製品の内部から発火し、当該製品の内部が焼損した。	事故品のモニタースイッチ（万一、ドアスイッチが故障した場合においてドアを開けたときにヒューズを溶断させる安全回路のスイッチ）付近の焼損が著しいことから、何らかの原因でドアスイッチの機構にタイミングのずれが生じ、極短時間のショートが繰り返されたことによりスイッチが炭化し発火したものと推定される。ドアスイッチ機構にタイミングのずれが生じた原因については特定できなかった。	これまで同一機種による類似事故の発生がないことから、引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2008/02/28)

製品区分： 01.家庭用電気製品

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A200701068 2007-6867 2008/02/18 (事故発生地) 和歌山県	テレビ（ブラウン管型） 三洋電機株式会社 C-14B1A	当該製品の電源を入れると、バチバチと音がして左後方から発火した。電源を入れると画面が出ては直ぐに消える状態であった。	事故原因は、内部の電源基板から出火したものと推定されるが、電源基板の焼損が著しいため、出火原因の特定は出来なかった。	引き続き同様の事故発生に注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2008/03/03)
A200701070 2007-6871 2008/02/06 (事故発生地) 愛知県	エアコン ダイキン工業株式会社 FAYP112P	無人の事務所で火災が発生した。	事故原因は、当該製品の基板から出火したものと考えられるが、基板の一部が回収されていないことから出火原因の特定には、至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2008/03/03)
A200701105 2007-7002 2008/03/02 (事故発生地) 奈良県	電気温風機（セラミックファンヒーター） シャープ株式会社 HX-C3T	使用中の当該機器から炎が出ていたため、消火した。	調査の結果、事故原因は、ヒーターの電源端子の被覆かしめ部で製造時についた芯線の傷等が約20年の使用期間で断線が進行し、異常発熱し、発火したものと推定された。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。なお、これまで類似事故の発生はない。	(受付:2008/03/11)

製品区分： 01.家庭用電気製品

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A200701176 2008-0024 2008/03/13 (事故発生地) 愛知県	換気扇 三菱電機株式会社 V-25W-1	トイレに設置してあった当該製品より出火し、窓ガラスが割れるなどし、清掃用具が焼損した。	事故原因は、長期使用によりコンデンサが劣化して内部で絶縁不良が生じて発熱し、出火に至ったものと思われる。	三菱電機株式会社では自社のホームページに長期使用の換気扇に関する注意喚起を掲載している。	(受付:2008/03/27)
A200701184 2008-0101 2008/03/12 (事故発生地) 大阪府	クリップライト 株式会社ヤザワコーポレーション CR40	当該製品付近が出火元と思われる火災が発生した。	調査の結果、可燃物接触による発火の可能性が考えられるものの、事故品は焼損が激しく、現場から回収されなかった部品もあることから、出火元も含め、原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2008/03/31)
A200701186 2008-0103 2008/03/25 (事故発生地) 福井県	精米機 マルマス機械株式会社 GL-3	農作業小屋に設置されていた当該製品付近から出火する火災が発生した。	調査の結果、残存する当該製品の内部部品には発火の痕跡は確認されなかったが、当該製品は焼損が著しく、焼失している部分が多いことから、出火元も含め、原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2008/03/31)

製品区分： 01.家庭用電気製品

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A200800246 2008-1082 2008/05/29 (事故発生地) 東京都	無停電電源装置 株式会社 エーピーシー・ ジャパン Smart UPS 500 / SU500J	当該製品付近から発煙した。 (火災)	事故原因は、当該製品に使用したフィルムコン デンサーが絶縁不良を起こし、内部でショート したために発熱・発火したものと考えられる。	引き続き同様の事故発生について注視して いくとともに、必要に応じて対応を行うこ ととする。	(受付:2008/06/10)
A200800261 2008-1091 2007/11/17 (事故発生地) 大分県	電気式浴室換気乾燥暖 房機 三菱電機株式会社 UH-2A (株式会社 I N A X ブランド)	当該製品のスイッチを入れしばらくす るとブレーカーが落ちたため、浴室を 確認したところ、天井の一部が焼損し ていた。 (火災)	事故原因は、当該製品設置工事の際、電源電線 接続部の施工が適切に行われなかったために、 接続部の接触抵抗が高まり、過熱し、焼損した ものであった。なお、設置・施工説明書には、 接続電気工事は有資格者が内線規程に基づき実 施する旨及び接続が不完全な場合火災のおそれ がある旨が記載されていたが、当該製品は電源 電線に大きな電流が流れるものであり、当該機 種において施工不良が多発したことに鑑みれば 、現在、既に多くの製品で製品側の接続部分に 棒端子等の接続方法がとられているように、接 続部分により確実な接続方法を採用した仕様と することが製品側の配慮という観点からは望ま しい。また、当該製品に付属していた接続部の カバー (ジョイントボックス) が非難燃性であ り、接続部が異常発熱すると、ジョイントボッ クスに着火、延焼する可能性が高いことから、 難燃性とすることが望ましい。	電源電線接続部が確実に接続されているか どうかを確実に確認するため、点検手順 を詳細に指示した点検手順指示書に沿って電 源電線接続部の再点検を当該事業者及び関 係事業者により実施中。安全性をさらに 高めるため、再点検時に接続部を金属製ボ ックス又は難燃性のジョイントボックスで 囲う措置を講じている。新たな製品につい ても既に対策が講じられている。また、後 継の製品については、適切な施工を行いや すい棒端子による接続方法に改善済である 。	(受付:2008/06/11)
A200800268 2008-1132 2008/02/23 (事故発生地) 栃木県	テレビ (ビデオ一体型) 船井電機株式会社 VC-N141	事務所に設置された当該製品付近から 出火したと思われる火災が発生した。 (火災)	調査の結果、当該機器の残存部品に発火の痕跡 は認められなかったが、当該製品は焼損が著し く、焼失している部品もあることから、出火元 も含めて、原因の特定に至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視して いくとともに、必要に応じて対応を行うこ ととする。	(受付:2008/06/12)

製品区分： 01.家庭用電気製品

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A200800341 2008-1422 2008/06/21 (事故発生地) 神奈川県	電気式浴室換気乾燥暖房機 三菱電機株式会社 UH-2A (株式会社 I N A X ブランド)	当該製品のスイッチを入れ2時間ほど経過後プレーカーが落ちたため、浴室を確認したところ出火に気づき消火した。天井の一部が焼損していた。	事故原因は、当該製品設置工事の際、電源電線接続部の施工が適切に行われなかったために、接続部の接触抵抗が高まり、過熱し、焼損したものであった。なお、設置・施工説明書には、接続電気工事は有資格者が内線規程に基づき実施する旨及び接続が不完全な場合火災のおそれがある旨が記載されていたが、当該製品は電源電線に大きな電流が流れるものであり、当該機種において施工不良が多発したことに鑑みれば、現在、既に多くの製品で製品側の接続部分に棒端子等の接続方法がとられているように、接続部分により確実な接続方法を採用した仕様とすることが製品側の配慮という観点からは望ましい。また、当該製品に付属していた接続部のカバー（ジョイントボックス）が非難燃性であり、接続部が異常発熱すると、ジョイントボックスに着火、延焼する可能性が高いことから、難燃性とすることが望ましい。	電源電線接続部が確実に接続されているかどうかを確実に確認するため、点検手順を詳細に指示した点検手順指示書に沿って電源電線接続部の再点検を当該事業者及び関係事業者により実施中。安全性をさらに高めるため、再点検時に接続部を金属製ボックス又は難燃性のジョイントボックスで囲う措置を講じている。新たな製品についても既に対策が講じられている。また、後継の製品については、適切な施工を行いやすい棒端子による接続方法に改善済である。	(受付:2008/06/30)
A200800342 2008-1382 2008/06/22 (事故発生地) 兵庫県	テレビ（ブラウン管型） 株式会社日立製作所 C25-ST7	当該製品を設置している部屋から異音が出たため確認すると、当該製品付近から火が出ていた。	事故原因は、当該製品の制御基板から発火したものであったが、発火の原因を特定することができなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2008/07/01)
A200800359 2008-1469 2008/07/02 (事故発生地) 栃木県	液晶ディスプレイモニター 株式会社iiyama 17JN1-W	当該製品周辺から出火する火災が発生した。	事故当時、当該製品の電源スイッチはオフであり、待機時の微弱な電力が通電していただけであることから、電気的な要因によって発火した可能性は低いと考えられるものの、焼損が著しく、出火元も含め、原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2008/07/07)

製品区分： 01.家庭用電気製品

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A200800946 2008-3911 2008/12/02 (事故発生地) 福井県	布団乾燥機 株式会社泉精器製作所 FK-650	当該製品をセットしていたところ、異臭がして確認したところ、ホースの部分から発煙していた。	事故原因は、送風用ファンモーターの作動不良により、内部ヒーターが過熱して発煙したものと考えられる。	輸入事業者である泉精器製作所では、平成20年8月20日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品の回収（代替品への交換）を実施している。	(受付:2008/12/09)
A200800947 2008-3916 2008/12/01 (事故発生地) 東京都	電気洗濯乾燥機 エレクトロラックス・ジャパン株式会社 L12750	当該製品から出火したとみられる火災が発生した。	事故原因は、当該製品の操作基板から発火したものと考えられるが、当該部品の焼損が著しく、発火の原因を特定することができなかった。	これまで同一機種による類似事故の発生がないことから、引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2008/12/10)
A200800967 2008-4016 2008/11/18 (事故発生地) 福岡県	電気ストーブ（ハロゲンヒーター） 株式会社日本ビネガーボトラーズ V-700SL	火災が発生した。現場に当該製品があった。	調査の結果、当該製品は焼損の程度が著しく、原因の特定には至らなかった。なお、火災現場には当該製品の周囲には可燃物があり、可燃物が当該製品に接触し火災に至った可能性も考えられた。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2008/12/16)

製品区分： 01.家庭用電気製品

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A200801186 2008-4722 2009/01/06 (事故発生地) 東京都	電気掃除機（充電式） エレクトロラックス・ジャ パン株式会社 充電式クリーナー エルゴ ラビード・アップグレード ZB271F	当該製品使用后、床ノズルのローラー ブラシ部を掃除していたときに充電池 が破裂し、手のひらを負傷した。	事故原因は、充電池の製造工程において、充電 池のふたに圧着不具合があったことから、電池 内に蓄積される圧力に耐えきれずに充電池が破 裂したものである。	同社は、事故原因が判明したことを受け、 事故の再発防止の観点から、対象製品の充 電池を搭載するハンディークリーナー部分 を対策品と無償で交換することとし、平成 21年4月3日にプレス公表、ホームペ ージでの告知を行うこととしました。（新聞 社告については、4月上旬掲載準備中）ま た、併せて連絡先の把握できた製品をお持 ちの消費者に対し、順次ご連絡すること としております。	(受付:2009/01/30)
A200801187 2008-4723 2009/01/21 (事故発生地) 愛知県	電気こんろ 富士工業株式会社 SBE-2G（サンウェブ工業株 式会社製ミニキッチンに組み込 まれたもの）	家人が外出から帰ってきたところ、当 該製品の上に置かれていたガスこんろ から発煙していた。	事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみ に触れてスイッチが入り、当該製品の上に置か れていたガスこんろが焼損したものと考えられ る。	電気こんろメーカー及びキッチンユニット メーカーでは、平成19年7月31日から 共同し、消費者への注意喚起を行うととも に、対象製品について無償改修を実施して います。	(受付:2009/01/30)
A200801191 2008-4726 2009/01/19 (事故発生地) 北海道	電子レンジ 日立熱器具株式会社（現 日立アプライアンス株式会 社） MRO-5400	当該製品を使用したところ、底部から 発煙した。	事故原因は、製造時の微少な異物の混入により 、加熱を開始した際に、回転台軸受けホルダー 内の電界が強くなり、異物と回転軸間でスパ ークが発生し、発煙したものである。	製造事業者である日立アプライアンス株式 会社では、昭和61年12月にプレス発表を 行い、また同社のホームページに情報を掲 載するなどして、注意喚起を行うとともに 対象製品について無償改修を実施していま す。	(受付:2009/01/30)

製品区分： 01.家庭用電気製品

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A200801231 2008-4883 2009/02/04 (事故発生地) 大阪府	投げ込み式湯沸器 株式会社津田商事 TSE-22-T(HI)	当該製品を使用後、スイッチを入れたままの状態です。脱衣場の洗面台脇に放置していたところ、当該製品が発火し、洗面台の一部と脱衣所の床面の一部が焼損した。	事故原因は、当該製品のメインスイッチを切らずに浴槽から出して放置したことに加え、フロートスイッチが適切に働かず、発煙、発火したものである。	輸入事業者である株式会社津田商事では、平成19年5月8日に新聞社告を掲載し、また、同社ホームページでの情報掲載等により、注意喚起を行うとともに、対象製品の改修（安全装置の追加）を実施しています。	(受付:2009/02/09)
A200801258 2008-5028 2009/02/11 (事故発生地) 大阪府	電気こんろ 松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社） HK-1102（日立ハウステック製 ミニキッチン「KM-903S」に組 み込まれたもの）	当該製品の上に置いていた樹脂製の水切り籠が焼損し、周辺が煤けた。	事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、こんろの上に置いていた可燃物及び周辺が焼損したものである。	電気こんろメーカー及びキッチンユニットメーカーでは、平成19年7月31日から共同し、消費者への注意喚起を行うとともに、対象製品について無償改修を実施しています。	(受付:2009/02/19)
A200801265 2008-5030 2009/02/14 (事故発生地) 愛媛県	デジタルフォトフレーム ドリームメーカー株式会社 DMF035W	店頭で展示していた当該製品に内蔵されたリチウムイオン蓄電池が破裂し、当該製品の下に敷かれていた敷物シートの一部を焦がした。	事故原因は、当該製品の製造段階において、組立ミスが発生し、蓄電池の内部に物理的損傷を与えたため、充放電サイクルを繰り返すうちに、その損傷が拡大して内部短絡を起こし破裂したものである。	輸入事業者であるドリームメーカー株式会社では、今後も同様の事故が発生するおそれがあるとして、平成21年3月17日に同社ホームページに情報を掲載するなどして、対象製品の使用の中止を呼びかけるとともに、製品回収（代替品への交換）を行っています。	(受付:2009/02/20)

製品区分： 01.家庭用電気製品

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A200801341 2008-5262 2009/03/01 (事故発生地) 富山県	蓄熱式電気暖房器 日本スティーベル株式会社 ETS-700TJ	当該製品の本体右側から発火し、機器内部を焼損した。	事故の原因は、当該事業者の社員が本来禁止している工場外での改造を行い、内部のコネクタに緩みが生じていたことを確認せずに設置したために、コネクタ接続部で接触不良となり発熱・発火したものと考えられた。	当該事業者は、今回の事故を踏まえ、同社社員に対するコネクタの部位の重要性の周知徹底とサービスマンに対する再周知を行った。また、顧客から要望があった場合でも改造は行わないことを社内ルールとして統一した。	(受付:2009/03/11)
A200801358 2008-5338 2009/03/08 (事故発生地) 京都府	投げ込み式湯沸器 株式会社 津田商事 TSE-22-T(HI)	当該製品を浴槽から引き揚げた際にスイッチが切れずに空焚き状態となり、周辺が焼損した。	事故原因は、当該製品のメインスイッチを切らずに浴槽から出して放置したことに加え、フロートスイッチが適切に働かず、発煙、発火したものである。	輸入事業者である株式会社津田商事では、平成19年5月8日に新聞社告を掲載し、また、同社ホームページでの情報掲載等により、注意喚起を行うとともに、対象製品の改修（安全装置の追加）を実施しています。	(受付:2009/03/16)
A200801365 2008-5368 2009/03/09 (事故発生地) 東京都	コンセント付洗面台 株式会社ベルテクノ（現株式会社ベルキッチン） M-60W	異臭に気がつき、洗面所を確認すると、当該製品が燃えているのを発見した。	事故原因は、長年使用している間にスイッチ部分に液体が浸入し、トラッキングを起こしたものと考えられるが、当該製品のスイッチの上部からスイッチ内部の接続端子部付近に湿気が溜まりやすい状況であることも影響したと考えられる。	製造、販売事業者である株式会社ベルキッチンでは今後も同様の事故が発生するおそれがあることから、平成21年5月15日にプレスへの資料配付、同社ホームページへの掲載を行うとともに、5月16日に新聞社告により注意喚起を行い、対象製品の改修（部品交換）を実施することとした。	(受付:2009/03/18)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A200900287 2009-1056 2009/06/30 (事故発生地) 京都府	電気洗濯乾燥機 東芝ホームアプライアンス 株式会社 EWD-D80A	当該製品を使用中に当該製品から発火し、周辺を焼損した。	事故原因は、こぼれた液体洗剤が本体内に垂れて落ち、内部配線に付着した場合に、液体洗剤の成分によって内部配線の被覆（塩化ビニール）が侵されて絶縁が低下し、ショートしたことにより発火に至ったものと考えられる。	製造事業者である東芝家電製造（株）（現東芝ホームアプライアンス（株））では、今後も同様の事故が発生するおそれがあることから、平成21年8月18日、プレスリリース及び同社ホームページに情報の掲載を行うとともに、19日、新聞社告を行い、対象製品の無償点検及び改修を実施することとした。	(受付:2009/07/09)
A200900291 2009-1057 2009/06/27 (事故発生地) 茨城県	電気冷蔵庫 シャープ株式会社 SJ-WE44B	当該製品の扉を開閉していたところ、扉が外れて落下し、足に当たり重傷を負った。	事故原因は、当該製品の扉を閉める際に、冷蔵室と冷蔵室扉の間に庫内の物が挟まった状態で扉を開閉する事によりドアカム（ドアの開閉を補助する部品）とヒンジ（ドアを保持する部品）が干渉し、衝撃が加わり、この状態が繰り返されたことによりドアカムの一部が破損して扉が外れたものと考えられる。	今後も同様の事故が発生するおそれがあることから、本日、プレスリリースを行うとともに、ホームページへの掲載等により使用者に周知し、対象製品について無償で点検・部品（ドアカム及びヒンジ）交換を行うこととしました。	(受付:2009/07/10)
A200900316 2009-1140 2009/07/09 (事故発生地) 長崎県	電気洗濯乾燥機 東芝家電製造株式会社（現 東芝ホームアプライア ンス株式会社） TW-742EX	当該製品を使用していたところ、当該製品から出火する火災が発生した。	事故原因は、製品内部の洗剤ケース下部に配置されたヒーター配線に垂れ落ちた液体洗剤が付着し、液体洗剤の成分（界面活性剤）により、リード線被覆の絶縁が劣化し、発火に至ったものと考えられる。	当該製品については、製造事業者である東芝ホームアプライアンス株式会社では、平成20年4月16日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品について無償点検・改修実施する。	(受付:2009/07/17)

製品区分： 01.家庭用電気製品

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A200900432 2009-1487 2009/08/18 (事故発生地) 福岡県	扇風機 三洋電機株式会社 EF-6EN	当該製品から出火し、周辺が焼損し、 1名が軽傷を負った。	事故原因は、始動用コンデンサーが長期間の使用によって経年劣化し、内部短絡したために出火したものと考えられる。	製造から30年以上経過している扇風機について、平成19年8月25日及び平成20年6月10日に新聞広告を掲載し、平成19年9月1日からテレビ広告を実施するなどして、使用の中止を呼びかけるとともに、製品の廃棄のお願いをしている。また、財団法人家電製品協会、社団法人日本電機工業会、社団法人電子情報技術産業協会、社団法人日本冷凍空調工業会では、経済産業省と協力して、現在、長期間使用している家電製品に関する注意喚起のためのチラシを各自治体を通じて全国の各世帯に配布している。	(受付:2009/08/28)
A200900435 2009-1488 2009/08/14 (事故発生地) 宮城県	ノートパソコン NECカスタムテクニカ(株) (現 NECパーソナルプロダクツ(株)) PC-LL7007D	当該製品を使用していたところ、当該製品から異臭がし、発煙した。	事故原因は、一部の当該製品に、本体と液晶ディスプレイ部を接続する配線に余裕が少ないものがあり、液晶ディスプレイ部の開閉を繰り返すにより配線が断線し、発熱して異臭・発煙に至ったものと考えられる。	製造事業者であるNECパーソナルプロダクツ株式会社及び販売事業者である日本電気株式会社では、平成20年6月10日にプレスリリースを行い、注意喚起を行うとともに、対象製品について改修を実施しております。	(受付:2009/08/28)
A200900462 2009-1637 2009/08/09 (事故発生地) 兵庫県	雷防護装置 株式会社ノア NE-222	当該製品を設置していたコンセントから発火する火災が発生した。当該製品が焼損し、周辺が汚損した。	事故の原因は、当該製品の電子部品（バリスタ）が絶縁劣化して発熱した際に、構造的に異常温度上昇を防止する機能が正常に動かず、発煙・発火に至ったものと考えられる。	輸入事業者である株式会社ノアは、事故の再発防止のために平成22年1月15日にプレスリリースを行うとともに、ホームページに情報を掲載し、対象製品について回収し、電子部品（バリスタ）が異常発熱した際の回路遮断方式を変更した製品との無償交換を行った。	(受付:2009/09/08)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A200900793 2009-2975 2009/12/13 (事故発生地) 群馬県	電子レンジ 松下住設機器株式会社（現 パナソニック株式会社） NE-P500	当該製品を使用中、異音とともに発煙・発火し、当該製品及び周辺が焼損した。	事故原因は、当該製品の内部部品（ダイオードブリッジ）の製造上のばらつきにより、当該製品の吸気口が埃等でふさがったまま使用を続けると、部品内部のはんだ部の劣化が進み、はんだクラックが生じ、スパークが発生し、発煙・発火に至ったものと考えられる。	松下住設機器株式会社（現 パナソニック株式会社）では、平成19年5月31日に新聞社告を掲載し、その後、平成21年7月に量販店の顧客情報を活用したダイレクトメールの送付、平成21年9月に新聞折り込みチラシの配布等を通じて、注意喚起を行うとともに、対象製品について無償改修を実施している。	(受付:2009/12/24)
A200900850 2009-3033 2009/12/24 (事故発生地) 愛知県	電子レンジ 小泉成器株式会社 KRD-0106	当該製品を使用していたところ、スイッチ操作部の下から出火し、当該製品を焼損した。	事故原因は、当該製品を使用する際に、扉を開閉し、電源の入切が繰り返されることでドアの開閉を検知するスイッチが接触不良となり、スパーク（電気火花）が発生し、トラッキング現象（絶縁破壊による短絡）が起こり、発煙・発火に至ったものと考えられる。	輸入事業者である株式会社小泉成器では、平成19年9月12日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象商品について無償改修を実施しています。	(受付:2010/01/05)
A200900874 2009-3142 2010/01/01 (事故発生地) 栃木県	電気衣類乾燥機 東京芝浦電気株式会社（現 東芝ホームアプライアンス株式 会社） ED-D302	当該製品の使用中、発煙する火災が発生し、当該製品を焼損した。	事故原因は、当該製品の制御基板とヒーターを制御する部品の接触不良により発熱し、発煙・発火に至ったものと考えられる。	当該製品は、同社が平成5年11月15日に新聞社告、平成19年4月10日に再社告掲載。注意喚起を行うとともに、対象製品について無償点検、修理を呼びかけている。	(受付:2010/01/14)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A200900889 2009-3201 2010/01/06 (事故発生地) 新潟県	電気冷蔵庫 株式会社日立製作所(現 日立アプライアンス株式会 社) R-726XPB-1	ブレーカーが作動し、発煙があったため確認すると、当該製品から出火しており、当該製品及び周辺を焼損した。	事故原因は、当該製品の圧縮機運転用コンデンサに製造不良があったために、運転中の振動や熱等の影響によって絶縁劣化して短絡し、発煙・出火したものと考えられていた。	当該製品は、同社が昭和60年7月2日に新聞で社告を行って以降、複数回にわたって、再社告掲載するとともに、これまでにテレビCM放送や他の製品サービス訪問時等に対象製品を探すなど、使用中止と無償点検・修理を呼びかけている。	(受付:2010/01/18)
A200900908 2009-3251 2009/12/11 (事故発生地) 兵庫県	生ごみ処理機 日立多賀テクノロジー BGD-X150	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。	事故原因は、製品内部から濡れた生ごみの水分が底面ヒータ内部に侵入し、ヒータ線が劣化、断熱して発火したものと考えられる。	当該製品は、平成16年11月5日に新聞社告を行って以降、平成19年6月5日に新聞に再社告を掲載し、ダイレクトメールによる告知の実施などにより、無償の製品交換を呼びかけるとともに、他のサービス訪問時においても対象製品を探している。	(受付:2010/01/22)
A200900941 2009-3414 2010/01/21 (事故発生地) 埼玉県	エアコン(室外機) ダイキン工業株式会社 AR2205X	当該製品が異音とともに発煙し、当該製品が焼損した。	事故原因は、当該製品の部分であるプリント基板のダイオードブリッジのはんだ接続部で、はんだ量が少なく、プリント基板と電装品箱の熱伸縮の差によりはんだ接続部に繰返し応力が、かかることにより、はんだクラックが発生し、発煙・出火に至ったものと考えられる。	同社が平成16年10月14日に新聞で社告を行って以降、複数回にわたって、折り込みチラシやダイレクトメールの配布の実施により、無償点検・修理を呼びかけるとともに、他の製品のサービス訪問時等においても対象製品を探している。	(受付:2010/01/28)

製品区分： 01.家庭用電気製品

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品 名	事 故 通 知 内 容	事 故 原 因	再 発 防 止 措 置	経 済 産 業 省 又 は 消 費 者 庁 受 付 年 月 日
A200900982 2009-3526 2010/01/23 (事故発生地) 東京都	電気こんろ 松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社） NK-1102(松下電工株式会 社製ミニキッチン「MK-3 シリーズ」)	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。 (火 災)	事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置いていた可燃物及び周辺が焼損したのと考えられる。	小型キッチン等に組み込まれた電気こんろ（つまみが飛び出しているもの）については、体や荷物がつまみ（スイッチ）に触れ、スイッチが入ってしまう事故が多発していることから、各事業者においてつまみ（スイッチ部）の無償改修を行っています。	(受付:2010/02/05)
A200900997 2009-3590 2010/01/21 (事故発生地) 奈良県	電気ストーブ（ハロゲンヒーター） 株式会社ユニ・ロッド YH-6000(B)	当該製品のスイッチを入れた後、しばらくして異音が生じ、当該製品から出火し、当該製品及び周辺が焼損した。 (火 災)	事故原因は、電源線と強弱切替用ダイオードを接続する接続端子（ファストン端子）の接触不良により発熱・発火に至ったものと考えられる。	輸入事業者である株式会社ユニ・ロッド及び当該製品の輸入代行を行った住友商事マネックス関西株式会社（現 住友商事マネックス株式会社）は、今後も同様の事故が発生するおそれがあることから、平成19年12月21日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品について、製品回収（代金の返金）を実施しています。	(受付:2010/02/10)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A200700725 2007-5046 2007/12/14 (事故発生地) 愛知県	屋外式ガス給湯付ふろがま（LPガス用） 株式会社 ノーリツ GRQ-161SA	入浴中、器具排気口から炎が出ているのを発見し消火した。網戸が焼損し、窓ガラスが破損した。	事故原因は、機器上部に取り付けられている水電磁弁コイルのレイヤーショートによる発熱により、プランジャーガイドが熱変形したために漏水して、下部に取り付けられている制御基板に水がかかったことで、風呂ファンが誤作動をしたため、異常燃焼を生じたものであるが、水電磁弁コイルのレイヤーショートの原因の特定には至らなかった。	当該製品は、製造事業者である株式会社ノーリツが、平成19年6月9日に新聞社告、平成20年3月17日に再社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、改修を実施している製品である。当該事故については、リコール事象とは異なる事象であり、これまで同一機種において類似事故の発生がないことから、引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2007/12/18)
A200700804 2007-5411 2007/12/25 (事故発生地) 埼玉県	石油給湯機 株式会社コロナ UIB-310TX(A)	当該機器から出火し、器具及び家屋の壁を焼損した。	事故原因は、熱交換器内への煤の堆積により排気ガスが熱交換器とバーナー部の接続部から漏れ、熱交換器内が高温・高圧となり、機器内部を焼損したものと考えられるが、煤が堆積した原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2008/01/07)
A200700839 2007-5699 2008/01/02 (事故発生地) 神奈川県	石油温風暖房機（開放式） 三菱電機株式会社 KD-32HTS	当該製品が設置されていた部屋から出火する火災が発生した。	調査の結果、残存していた燃焼器部分には発火の痕跡は確認されず、油送経路等に油漏れなどの痕跡もなかったが、スイッチ部分の焼損が激しく使用状況を確認できないことから、原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2008/01/17)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A200700941 2007-6174 2008/02/03 (事故発生地) 静岡県	石油給湯機 長州産業株式会社 SX-362MV（東京ツチャ販 売（株）の「ツチャ」ブラ ンド）	当該機器の排気トップより煙が多量に 出ていた為、ボイラーを見るとボイラ ー底に火が見えたため、消火した。	事故原因は、バーナロパッキン及び炉底板に灯 油がしみこんでいたことから、ノズル先端から 灯油が漏れだし、引火したものと考えられる。 灯油漏れの原因は、長期使用により、電磁ポン プ内のカットオフ弁のゴミのかみ込み、位置ず れなどによるものと思われるが、電磁弁の焼損 が激しく特定はできなかった。	引き続き同様の事故発生について注視して いくとともに、必要に応じて対応を行うこ ととする。	(受付:2008/02/08)
A200700969 2007-6307 2008/01/29 (事故発生地) 佐賀県	石油ふろがま 株式会社長府製作所 CK-11	当該製品と浴槽の一部を焼損する火災 が発生した。	事故原因は、浴槽の栓が浴槽外に置かれていた 状況から、空焚きによる事故であるが、事故当 時、空焚き防止装置が作動せず、バーナーに点 火し、燃焼が継続して焼損したものと考えられ る。各部の焼損が激しく、空焚き防止装置が作 動しなかった原因は特定できなかった。	当該製品は、製造事業者である株式会社長 府製作所が、平成19年7月27日に新聞社告 を掲載し、注意喚起を行うとともに無償点 検を実施している製品である。当該製品に ついては、リコール未対策品であるものの 、リコール事象と同様の事象ではないこと が確認された。引き続き同様の事故発生に ついて注視していくとともに、必要に応じ て対応を行うこととする。	(受付:2008/02/13)
A200701114 2007-7001 2008/03/02 (事故発生地) 青森県	油だき温水ボイラ 三洋電機株式会社 HBU-AK7CZ	当該機器から発煙した。	調査の結果、点火トランスの高圧コードが焼損 したものであるが、芯線に発火の痕跡は認めら れず、コード内部からの発火ではなかった。出 火の原因は、過去に行われた修理不良によつて 生じたバーナーと缶体との接続部の隙間から漏 れた排気熱の影響が考えられたが、再現されな かったため、原因を特定することはできなかつ た。	引き続き同様の事故発生について注視して いくとともに、必要に応じて対応を行うこ ととする。	(受付:2008/03/12)

製品区分： 03.燃焼器具

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A200801155 2008-4655 2009/01/19 (事故発生地) 静岡県	石油給湯機 株式会社ノーリツ OQB-405F	当該機器を設置している小屋から大きな音がしたので確認すると、小屋内に煙が充満して、当該機器が焼損していた。	事故原因は、制御弁セットに使用されている部品のOリング（パッキン）が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。	製造事業者である株式会社ノーリツでは、平成14年10月24日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともにOEM製品を含む対象商品について無償改修を実施している。	(受付:2009/01/27)
A200801216 2008-4831 2009/02/03 (事故発生地) 長野県	石油給湯機付ふろがま 株式会社ノーリツ OTQ-302Y	入浴中に停電したため、確認したところ当該製品から煙が上がっていた。	事故原因は、制御弁セットに使用されている部品のOリング（パッキン）が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損し発煙したと考えられる。	製造事業者である株式会社ノーリツでは、平成14年10月24日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともにOEM製品を含む対象商品について無償改修を実施している。	(受付:2009/02/06)
A200801221 2008-4835 2009/01/31 (事故発生地) 愛知県	屋外式ガス給湯器付ふろがま（LPガス用） 株式会社ノーリツ GRQ-201SA	当該機器を使用中にお湯が出なくなり、異臭がしたため確認すると機器内部が焼損していた。	事故原因は、供給ガス圧の変動を調整する部品（ガスガバナ）の設計不良から、長時間使用でガス圧調整のためのゴム膜（ダイヤフラム）の劣化が進み、ガス漏れが生じ、漏れたガスに引火し器具内配線類を焼損したものと考えられる。	製造事業者である株式会社ノーリツでは、平成19年6月9日に新聞社告、平成20年3月17日に再社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品について改修を実施している。	(受付:2009/02/06)

製品区分： 03.燃焼器具

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A200801242 2008-4933 2009/02/08 (事故発生地) 石川県	石油給湯機 TOTO株式会社（製造：東 陶ユプロ株式会社（解散） ） RPE40KASS	当該製品から異音が生じたため確認すると、機器が焼損していた。	事故原因は、制御弁セットに使用されている部品のリング（パッキン）が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。	販売事業者である東陶機器株式会社（現TOTO(株)）では、平成14年10月24日及び平成18年12月4日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、OEM製品を含む対象製品について無償改修を実施しています。	(受付:2009/02/13)
A200801243 2008-4934 2009/02/08 (事故発生地) 栃木県	石油給湯機 TOTO株式会社（製造： 東陶ユプロ株式会社（解 散） ） RPH32KE	入浴中にプレーカーが作動し、異音が生じたため確認すると、当該製品が焼損していた。	事故原因は、制御弁セットに使用されている部品のリング（パッキン）が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。	販売事業者である東陶機器株式会社（現TOTO(株)）では、平成14年10月24日及び平成18年12月4日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、OEM製品を含む対象製品について無償改修を実施しています。	(受付:2009/02/13)
A200801292 2008-5120 2009/02/22 (事故発生地) 岡山県	石油給湯機 株式会社ノーリツ OQB-305YS	お湯を使用していたところボンという音が生じたため確認すると、当該製品から煙と炎が上がっていた。	事故原因は、制御弁セットに使用されている部品のリング（パッキン）が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。	製造事業者である株式会社ノーリツでは、平成14年10月24日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともにOEM製品を含む対象商品について無償改修を実施している。	(受付:2009/02/26)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A200900306 2009-1101 2009/07/05 (事故発生地) 千葉県	石油給湯機 TOTO株式会社 [製造 : 東陶エプロ株式会社 (解散)] RPH32KSS	当該製品を使用していたところ異音と異臭がし、当該製品が焼損する火災が発生した。	事故原因は、制御弁セットに使用されている部品のリング（パッキン）が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。	販売事業者である東陶機器株式会社（現TOTO(株)）では、平成14年10月24日及び平成18年12月4日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、OEM製品を含む対象製品について無償改修を実施しています。	(受付:2009/07/15)
A200900312 2009-1138 2009/07/11 (事故発生地) 埼玉県	石油給湯機付ふろがま 株式会社ノーリツ OTQ-302SAY	当該製品でシャワーを使用していたところ、湯温が高いために当該製品を確認すると、当該製品から発煙・発火していた。	事故原因は、制御弁セットに使用されている部品のリング（パッキン）が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。	製造事業者である株式会社ノーリツでは、平成14年10月24日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともにOEM製品を含む対象商品について無償改修を実施している。	(受付:2009/07/17)
A200900422 2009-1452 2009/08/20 (事故発生地) 宮城県	屋外式ガス給湯付ふろがま（LPガス用） 株式会社 ノーリツ GRQ-201A	追い焚きしていたところ、リモコンの表示が消え、異臭がしたため、確認すると当該製品が発煙していた。	事故原因は、供給ガス圧を調整する部品（ガスガバナ）の設計不良から、長年の使用でガス圧調整のためのゴム膜（ダイヤフラム）の劣化が進み、漏れたガスに引火し、器具内配線類を焼損したものと考えられる。	製造事業者である株式会社ノーリツでは、平成19年6月9日に新聞社告、平成20年3月17日に再社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品について改修を実施している。	(受付:2009/08/26)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A200900431 2009-1482 2009/08/14 (事故発生地) 愛媛県	石油ふろがま 株式会社長府製作所 CK-11S	浴槽に水を張り、当該製品を使用したところ、何らかの原因により浴槽の水が抜けたが、空焚き防止装置が作動せず、しばらくして当該製品が出火し、周辺が焼損した。	事故原因は、機器の修理や点検の際に使用する点検用コネクタが差し込まれたままに、なっていたために、空焚き防止装置が作動せず、火災に至ったものを考えられる。	株式会社長府製作所は、平成19年7月27日にプレスリリース、自社ホームページへの社告を掲載するとともに、翌28日にも新聞に社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品について無償点検・修理を実施することとした。	(受付:2009/08/28)
A200900437 2009-1530 2009/08/26 (事故発生地) 岡山県	石油給湯機 株式会社ノーリツ QQB-405YS	当該製品から異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙・発火していた。	事故原因は、制御弁セットに使用されている部品のリング（パッキン）が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。	製造事業者である株式会社ノーリツでは、平成14年10月24日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともにOEM製品を含む対象商品について無償改修を実施している。	(受付:2009/08/31)
A200900444 2009-1531 2009/08/20 (事故発生地) 栃木県	石油ふろがま 株式会社長府製作所 CK-11S	当該製品を使用中、異音がしたので確認すると、当該製品から発煙しており、周辺を焼損した。	事故原因は、機器の修理や点検の際に使用する点検用コネクタの外し忘れにより、空焚き防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。	株式会社長府製作所は、平成19年7月27日にプレスリリース、自社ホームページへの社告を掲載するとともに、翌28日にも新聞に社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品について無償点検・修理を実施することとした。	(受付:2009/08/31)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A200900539 2009-1974 2009/09/29 (事故発生地) 北海道	石油給湯機 TOTO株式会社（製造： 東陶ユプロ株式会社（解散）） RPH40KE	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺が焼損していた。	事故原因は、制御弁セットに使用されている部品のリング（パッキン）が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。	販売事業者である東陶機器株式会社（現TOTO(株)）では、平成14年10月24日及び平成18年12月4日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、OEM製品を含む対象製品について無償改修を実施しています。	(受付:2009/10/08)
A200900599 2009-2158 2009/10/19 (事故発生地) 石川県	石油給湯機 TOTO株式会社（製造： 東陶ユプロ株式会社（解散）） RPE40KA	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品が焼損していた。	事故原因は、制御弁セットに使用されている部品のリング（パッキン）が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。	販売事業者である東陶機器株式会社（現TOTO(株)）では、平成14年10月24日及び平成18年12月4日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、OEM製品を含む対象製品について無償改修を実施しています。	(受付:2009/10/28)
A200900604 2009-2187 2009/10/18 (事故発生地) 富山県	石油給湯機 株式会社ノーリツ OQB-305Y	当該製品から異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙・発火していた。	事故原因は、制御弁セットに使用されている部品のリング（パッキン）が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生し、その灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。	製造事業者である株式会社ノーリツでは、平成14年10月24日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともにOEM製品を含む対象商品について無償改修を実施している。	(受付:2009/10/29)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A200700873 2007-5869 2007/09/29 (事故発生地) 神奈川県	脚立 長谷川工業株式会社 SRA-11	2台の脚立を設置し、双方1人ずつ天板に乗って作業中、一方が使用していた脚立の脚部が突然開いて転落した。怪我はなかったが、その際、もう片方の脚立に接触したことにより、もう1人も転落し、重傷を負った。	当該製品の天板と横棧との嵌め合わせ部が外れて支柱が開いた衝撃でヒンジ部が破断したものであった。天板の嵌め合わせが外れた原因は、天板の端に乗って上枠に体重を掛けていたこと又は天板の端を押して開いたために嵌め合わせが不十分となった可能性があるが、上枠に体重を掛けた場合に天板が外れやすいものであった影響もあると考えられる。		(受付:2008/01/24)
A200701157 2007-7270 2008/03/05 (事故発生地) 東京都	手すり（支柱式） 株式会社モルテン MNTB	ベッドと当該製品（床と天井に突っ張って設置する手すり）との隙間に落ち込んで、嘔吐しているところを発見され、病院に運ばれたが死亡した。	事故原因は、レンタル業者が当該製品を設置する際、ベッドの脇に体が挟まり込む程度の隙間をあけて設置してしまったため、隙間に体が落ち込んだものと考えられる。当該製品の性格上、一般的なベッドと組み合わせた使用が想定されるが、取扱説明書などに製品の設置に際してのベッド等との隙間に関する注意表記がなされていないかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。なお、製造事業者である株式会社モルテンは、手すりとベッド等の周辺物との隙間に転倒、転落した場合でも挟まれない位置に設置するなど、隙間の確保の重要性について注意喚起することとした。	(受付:2008/03/24)
A200800198 2008-0906 2008/05/17 (事故発生地) 北海道	食器棚 タカラスタンダード株式会社 特注対応食器棚	当該製品のガラス戸をスライドさせた際、ガラス戸が外れ、足に当たり骨折した。	事故原因は、ガラス引き戸のスライド時の戸車の回転により、高さ調整ビスがゆるむ方向に回ってしまい、戸車が上方向に引き込まれた。そのために、ガラス引き戸をスライドさせたときに、引き戸本体の下端が下部レールと接触して外れたと考えられる。	製造事業者であるタカラスタンダード株式会社では、当該製品と同型品を設置した箇所について、ユーザーに点検改修を通知し、既に全数改修を完了した。	(受付:2008/05/28)

製品区分： 04.家具・住宅用品

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品 名	事 故 通 知 内 容	事 故 原 因	再 発 防 止 措 置	経 済 産 業 省 又 は 消 費 者 庁 受 付 年 月 日
A200800371 2008-1502 2008/06/26 (事故発生地) 奈良県	木製椅子 株式会社ニトリ エレナ2	当該製品を使用中に脚部が抜けたために転倒し、右足小指を骨折した。 (重傷)	調査の結果、当該部分の寸法、設計仕様、接着剤の塗布状態に問題はなく、また、事故品の他の脚部の取り付け部の強度は設計基準を満たしていた。事故品の抜けた脚部の外側に打ちキズが確認され、その影響で強度が弱まり、脚部部品が抜けたものと推定されるが、打ちキズがいつ生じたかは確認できず、原因の特定には至らなかった。	原因の特定には至らなかったため、引き続き同様の事故発生について注視し、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2008/07/10)
A200800511 2008-2004 2008/08/09 (事故発生地) 福井県	ドア 大建工業株式会社 リビングドアR3シリーズ	当該製品を開こうとした際、ドア上部の丁番部からドア本体が外れ、倒れかかってきたため、転倒し、足の付け根部を骨折した。 (重傷)	事故原因は、室内ドアの上丁番の軸の外径が設計の寸法より小さかったため、ドアの開閉動作により軸の固定部品に緩みが生じ、軸が抜け落ち丁番が外れたと考えられる。	当該製品については、製造事業者である大建工業株式会社では、平成21年7月25日に新聞社告を掲載し、無償点検を実施するとともに、当該製品の丁番に異常が見られる場合には改修実施する。	(受付:2008/08/12)
A200801270 2008-5031 2008/12/08 (事故発生地) 兵庫県	介護ベッド用手すり パラマウントベッド株式会社 KA-095	当該製品を使用して立ち上がろうとしたところ、ロックされていたスイングアームのロックが解除され、アームが動き、転倒し重傷を負った。 (重傷)	事故原因は、スイングアームのロック機構が摩耗したことにより、スイングアームに挟まって立ち上がろうとした際に固定していたロックが解除されてしまったものと考えられる。		(受付:2009/02/20)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A200700396 2007-3328 2007/08/28 (事故発生地) 東京都	サンダル クロックス・エイジア・プライベート・リミテッド キッズ ケイマン	上りのエスカレーターで、子供が履いていたサンダルがエスカレーターの側面とステップの隙間に巻き込まれ、足の中指を骨折し、三本の爪が剥がれる怪我を負った。	事故原因は、使用者がエスカレーターのステップの黄色の線に踏み込み、スカートガード（側面）にサンダルのつま先部分が擦れていたために、スカートガードとステップの隙間に巻き込まれたものであるが、調査の結果、当該製品については一般的な履き物に比べ、摩擦係数、軟らかさ、伸び率などの点でエスカレーターに巻き込まれやすい性質を持つことが確認されたことから、事故の原因はエスカレーターの正しい乗り方が守られなかった子供の不注意及びエスカレーターの保守上の問題のみによるものとは必ずしも言い切れず、当該製品が起因しているものと思われ、当該製品には注意喚起の徹底や安全への設計上の配慮が求められると判断した。	経済産業省として、消費者に対して、エスカレーターに乗る際は、注意表示等に従って正しく乗り降りするよう注意喚起を行い、輸入・販売事業者であるクロックス・エイジア・プライベート・リミテッドに対して樹脂製サンダルの構造・材質の改善と注意事項を記したタグ取り付け等によって注意を徹底する要請。また、商業施設等に対してエスカレーターの保守管理において安全対策を取り組むことを要請した。更に幼稚園・小学校に向け情報提供した。	(受付:2007/09/05)
A200700663 2007-4745 2007/05/17 (事故発生地) 宮城県	リチウムポリマーバッテリー（ラジオコントロール玩具用） 有限会社セキド E-SKY	当該製品のバッテリーを充電中に充電器及びバッテリーから発火し、床や壁等が焼損した。	事故原因は、過充電による膨張によって、発火したと思われる。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2007/11/29)
A200700985 2007-6373 2008/02/06 (事故発生地) 東京都	電池式携帯電話充電器 株式会社センチュリー アマゾネスBaby専用付属乾電池	当該製品に付属されていた乾電池を保管していた引き出しを床に落下させてしまい、元に戻し、しばらくすると、引き出しから音がして出火した。	調査の結果、当該製品の電極を保護するキャップが外れていたことから、外部の金属部に電極が接触し、外部短絡によって発火した可能性が考えられたが、焼損しており、落下や保管状況がどのように影響したか不明であり、原因の特定には至らなかった。また、本体及び取扱説明書には、保管する場合等には端子部を絶縁すること及びショートによる発熱について警告している。なお、同等品による落下や外部短絡試験では内蔵されている安全装置が正常に機能し再現しなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2008/02/15)

製品区分： 08.レジャー用品

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A200800030 2008-0195 2007/11/26 (事故発生地) 大阪府	振動トレーニングマシン 有限会社洪高貿易、ソニック アドバンス株式会社 Beauty ViVi DX JCVB-618	子供の左足親指が当該製品の振動部と 本体部の間に挟まれたため、それを抜 こうと親が両手の指を同隙間に差し込 んだところ、子供の指は抜けたもの 、親の左手指が挟まれ、引き抜いた際 に左手中指の先を切断した。	事故原因は、本来足を置くべき振動部の前方に 接したカバー部分に子供が飛び跳ねて乗ったた め、カバー部がへこみ振動部とカバー部の間に 隙間が生じ、そこに足の指が挟まったために事 故に至ったもの。	事業者では、同一機種による類似事故の発 生がないことから、品質管理の徹底等、再 発防止策の見直しを行うこととしている。 当省としては、引き続き同様の事故発生に 注視していくとともに、必要に応じて対応 を行うこととする。	(受付:2008/04/08)
A200801379 2008-5405 2008/08/16 (事故発生地) 埼玉県	ベッド（レジャー用） 株式会社カイザー 集束式折りたたみレジャー ベッド	購入5日後に、当該製品を使用してい たところ、製品が傾き、落下して重傷 を負った。	調査の結果、当該製品の縦支柱の一部が欠落し ていたため、使用者の体重に耐えられず、バラ ンスが崩れ、傾いたものと推定された。しか しながら、当該製品には支柱が取り付けられて いた痕跡があり、製品出荷時に取り付けられて いたかを含め、いつどのようにして支柱が欠落 したのか、特定することはできなかった。	引き続き同様の事故発生について注視して いくとともに、必要に応じて対応を行うこ ととする。	(受付:2009/03/23)
A200900027 2009-0147 2008/08/31 (事故発生地) 千葉県	折りたたみレジャーベ ッド 株式会社山善 M273SLP	当該製品を使用中にリクライニング部 のギア部分が破損し、背もたれが倒れ たため、首を打ち、重傷を負った。	製造時に部品の品質管理が不十分であったた めに、リベットのカシメ不良があったギア部品を 使用され、背もたれへの繰り返し荷重に耐えら れず、カシメ部が疲労破壊したものと考えられ た。	引き続き同様の事故発生について注視して いくとともに、必要に応じて対応を行うこ ととする。	(受付:2009/04/09)

