

製品の安全な使い方

平成25年6月5日

事故事例の紹介 ～再現映像を交えて

N I T Eには様々な事故情報が集まってきます。
その中から注意していただきたい事例として
以下の製品事故をご紹介します。

経年劣化による扇風機の事故

電源コード等の事故

〔たこ足配線・束ねたコード〕
トラッキング現象
断線・半断線

リコール中の電気こんろの事故

洗濯機の事故

経年劣化による扇風機の事故

【事故例 1】

扇風機から出火し、下に敷いていたゴザと畳が焼けて、消火の際にやけどを負った。(35年使用)

→**コンデンサー**が絶縁劣化したためショートして発火し、周辺のゴザなどに着火したものです。


【事故例 2】

扇風機から出火し、タンス及び天井の一部を焼損した。(38年使用)

→**モーター**軸受部の潤滑油が消耗してモーターが回転できなくなったために、モーターのコイルが過熱してショートし、発火したものです。



扇風機からの発火実験映像

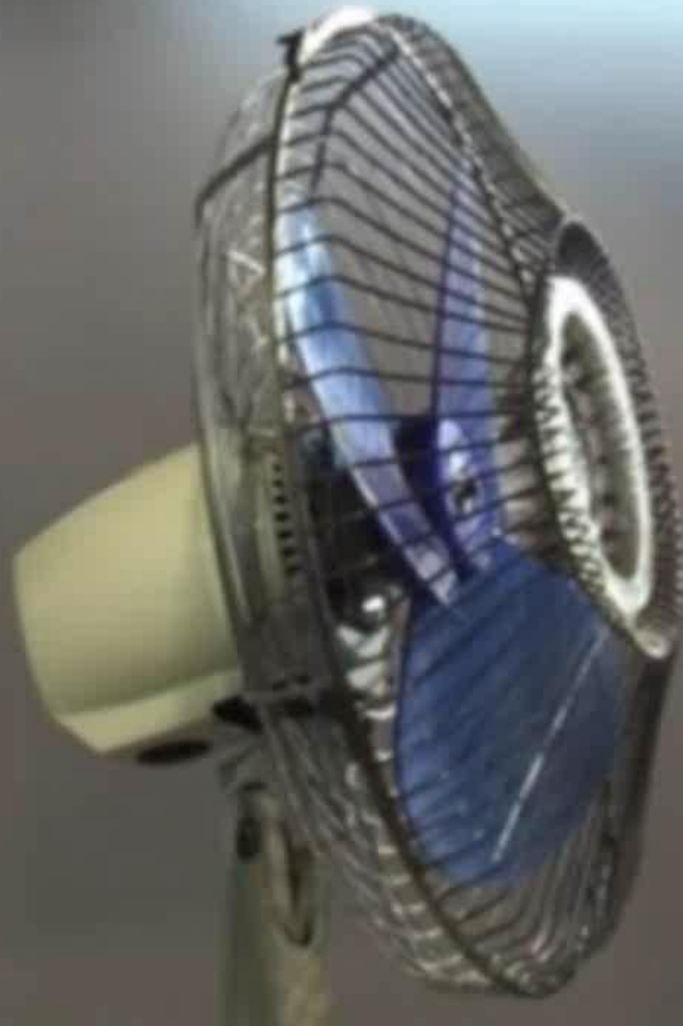

扇風機による事故防止の注意ポイント

◆25年以上使用している扇風機は、就寝中や人のいない所で使用しないでください。

◆使用中に、次のような症状がみられる場合は、直ちに使用を中止して適切に廃棄してください。特に、長年使用していない扇風機は、注意してください。

- ① スイッチを入れても、ファンが回らない。
- ② ファンが回っても、回転が異常に遅かったり不規則である。
- ③ ファンが回転するときに異常な音や振動がする。
- ④ モーター部分が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする。
- ⑤ 電源コードが折れ曲がったり破損したりしている。
- ⑥ 電源コードに触れると、ファンが回ったり、回らなかったりと不安定である。

扇風機の安全基準


長期使用製品安全表示制度 (電気用品安全法)

○経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、長期にわたり使用し、事故件数が多い製品について、**設計上の標準使用期間と経年劣化についての注意喚起の表示**をメーカーなどに義務化。(平成21年4月1日施行)

○対象5品目

扇風機、換気扇、エアコン、洗濯機(乾燥装置を有するものを除く)、ブラウン管テレビ

<本体表示例>

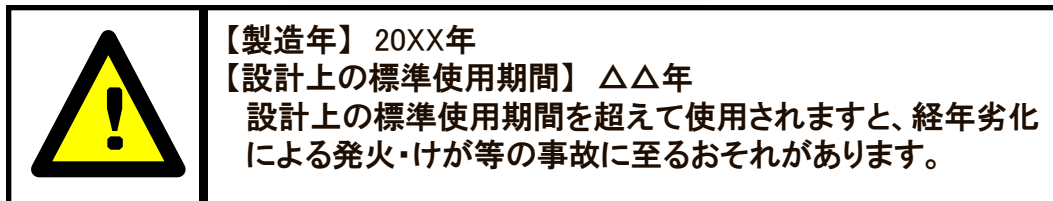


たこ足配線・束ねたコードによる事故


【事故例】

木造2階建て事務所兼住宅を全焼し、隣接する木造2階建て住宅など計5棟を焼き、家人が顔などに重度のやけどを負った。

→テーブルタップの**定格容量を超えてファンヒーターと電気毛布2枚を接続し、さらにコードを束ねて使用していたため、コードが過熱して出火したものです。**

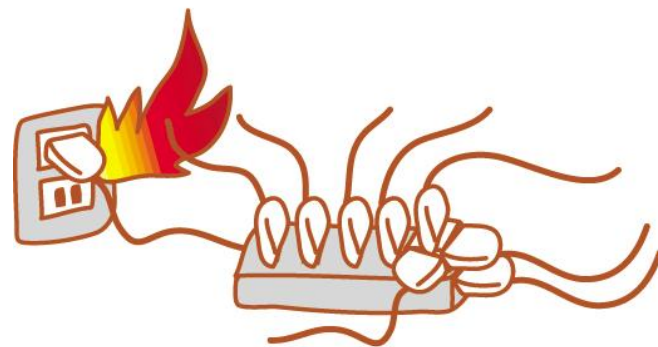

束ねたコードからの発火実験映像



たこ足配線による事故の注意ポイント

テーブルタップは、取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。

- ◆ テーブルタップに表示された使用できる**消費電力の合計**を守ってください。
- ◆ コードを束ねたり、巻き付けたりして使用しないでください。放熱が妨げられて、コードの被覆温度が高くなり、発火の原因となります。

消費電力の表示例



トラッキング現象による事故

【事故例】

トイレ内の電源コンセントに接続していたACアダプターが焼損し、周辺が汚損した。
→製品の内部に水が浸入し、プラグ端子間で**トラッキング**が発生し、火災に至ったものです。

トラッキング現象とは

コンセントに差し込んだプラグの周辺に綿ぼこりや湿気などが付着することにより、差し込みプラグの刃の間に電流が流れて炭化し、導電化(トラックが形成)され、出火する現象です。



トラッキング現象による発火実験映像



トラッキング現象による事故の注意ポイント

電気製品の電源プラグをコンセントに差し込んだままにしていると**トラッキング現象**を起こす可能性が高くなります。

◆シーズンオフなどで使用しない時は、**電源プラグをコンセントから抜いておきましょう。**

◆プラグに付いたほこりは**乾いた布などで拭き取ってください。**

コードの断線・半断線による事故

【事故例1】

ヘアドライヤーを使用していたところ、本体側のコード接続部から火花が飛び、腕にやけどを負った。
→日常的にコード根元が繰り返し曲げられていたため、**断線・スパーク**したものです。

【事故例2】

布団乾燥機を使用中、電源プラグから発煙し、製品の一部が焼損した。
→電源プラグに屈曲などの力が加わったため、**断線・スパーク**したものです。



ドライヤーのコードの発火実験映像

ドライヤー
コード発火

コードの断線・半断線による事故の注意ポイント

- ◆ 収納時に製品本体にコードを巻きつけないでください。また、使用中はコードは必ず伸ばしてください。
- ◆ コードが家具などの下敷きになったり、ドアに挟んだりしていないかをご確認ください。コードの芯線が断線し、発火の原因となります。
- ◆ プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張って抜かないでください。コードの芯線が断線し、発火の原因となります。



リコール中の電気こんろの事故

【事故例】

電気こんろ及び周辺を焼損する火災が発生した。

→ **身体等が電気こんろのつまみに触れてスイッチが入り、電気こんろの上に置かれていた樹脂製のかごが発火した**ものです。



誤ってスイッチが入り可燃物に引火する再現映像



リコール中の電気こんろの事故の注意ポイント

組み込み式の電気こんろにおいて、電源スイッチのつまみが飛び出した構造のものはリコール改修が行われています。

- ◆ まだ、改修されていない場合は、製造事業者等や小形キッチンユニット用電気こんろ協議会に連絡をして、製品の改修を受けてください。身体や荷物等がつまみに触れてスイッチが入ることがあり危険です。

リコール製品の紹介サイトについて

○製品事故が発生した等の理由で様々な製品でリコールがされています。リコール製品の情報は下記サイト等で容易に確認することができます。お持ちの製品がリコール製品の場合、直ちに使用を中止して製造事業者等に問い合わせてください。

①経済産業省

[製品安全ガイド リコール情報]

リコール情報についてホームページで情報提供を行っています。

http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/index.html

②独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)

[NITE社告・リコール情報]

事業者等が行ったリコール情報を統一フォームに編集し公開しています。

<http://www.nite.go.jp/jiko/index4.html>

③消費者庁

[リコール情報サイト]

各省庁等がそれぞれ公表しているリコール情報を分野横断的に確認することができます。

<http://www.recall.go.jp/>

④独立行政法人国民生活センター

[回収・無償修理等の情報]

事業者が新聞等に掲載した回収・無償修理等の情報を集めホームページで公開しています。

<http://www.kokusen.go.jp/recall/recall.html>

洗濯機の事故

【事故例 1】


乾燥中の衣類が燃え、乾燥機を焼いた。
→オリーブオイルの付いた洗濯物を洗濯後に乾燥運転したため、洗濯物に残っていた**オイル**が酸化反応を起こして発熱して**自然発火**し、乾燥機を焼損したものです。

【事故例 2】

洗濯物を取り出そうとしたら、洗濯物に指が巻き込まれて人差し指を負傷した。
→**洗濯機が完全に止まっていない状態**で手を入れたため、回っていた洗濯物が指に絡みつき負傷したものです。



オイルの自然発火の実験映像

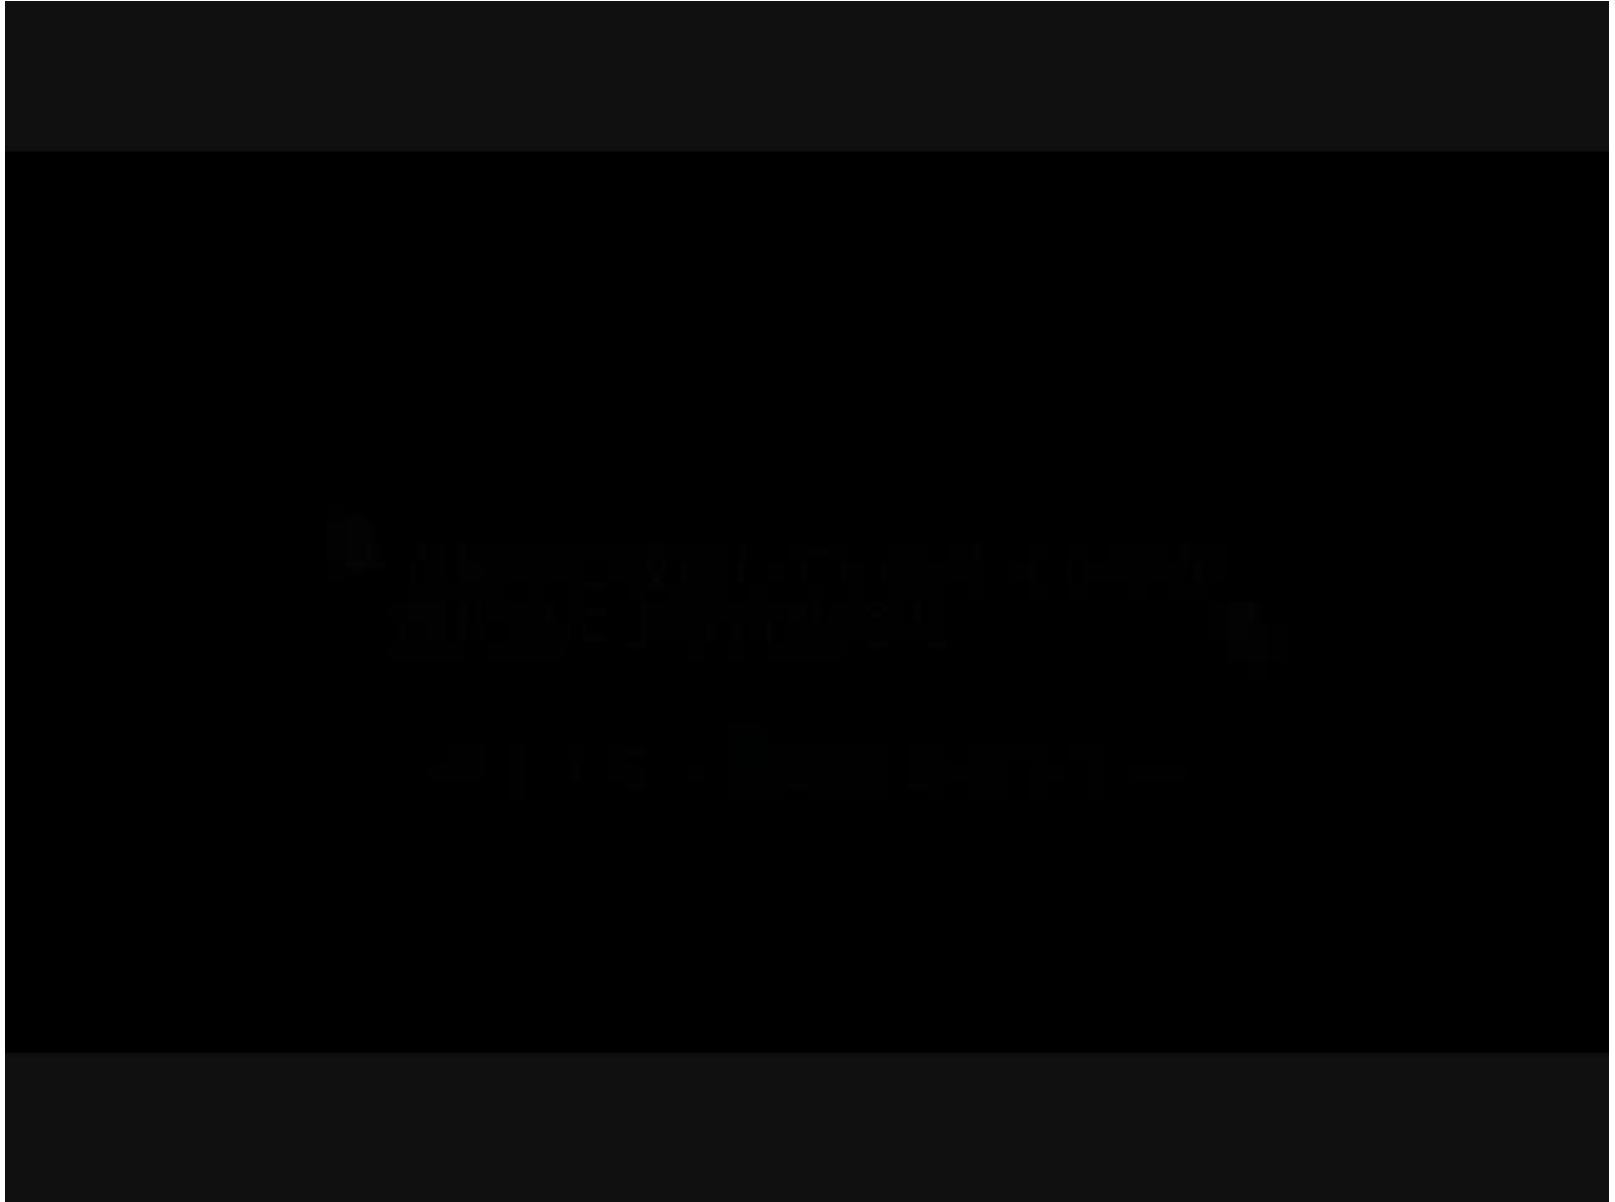

洗濯機に指が巻き込まれる実験映像



洗濯機の事故の注意ポイント

- ◆ **アロマオイル、食用油、機械油、ベンジン、ガソリン**などが付着したタオルや衣類は洗濯した後でも乾燥機を使用しないでください。酸化熱で**自然発火する**おそれがあります。
- ◆ **脱水槽が完全に止まるまでは、槽の中の洗濯物には絶対に手を触れないでください。**ゆっくりした回転でも水分を含んだ洗濯物が手に巻き付き、重量が指にかかって大けがをすることがあります。

くらしに潜む危険

- ◆ 塗装工事中、ガスふろがまで一酸化炭素中毒
- ◆ 電子レンジで飲み物が突然沸騰
- ◆ ゆたんぽで低温やけど
- ◆ LEDランプの発煙
- ◆ 保管中のボタン電池の破裂

などの誤使用や不注意により事故が発生しています。

これらの事故から身を守るには・・・

「身・守りハンドブック2013」は、これまで実際に発生した誤使用や不注意の事故事例を取り上げ、製品と安全につきあうための心構えをまとめたものです。

ダウンロードも出来ます。下記のホームページで
http://www.nite.go.jp/jiko/handbook/goshiyou_handbook.html



安心を未来につなぐナイトです。

nite National Institute of Technology and Evaluation
独立行政法人 製品評価技術基盤機構

検索

[サイトマップ](#)
文字を大きくするには

▶ English

製品安全分野 Go	微生物のパワーを バイオ産業の発展に活かす ・バイオテクノロジーセンター ・生物遺伝資源情報部門 ・生物資源の提供・寄託 ・生物遺伝資源開発部門 ・特許微生物寄託センター ・カルタヘナ法施行支援業務 ・産業利用のためのプロジェクト
適合性認定分野 Go	
化学物質管理分野 Go	
バイオテクノロジー分野 Go	

注目情報

[社告・リコール](#)

11.12.9 更新

[最新事故情報](#)

11.12.07~11.12.13

[特許微生物寄託業務の一元化](#)

お知らせ

- 2011年12月19日 [非常勤職員採用情報を更新しました。](#)
- 2011年12月8日 [プレスリリース「自転車等の事故の防止について\(注意喚起\)」](#)
- 2011年12月1日 [【お詫】12月1日に発生したNITEシステム障害について](#)
- 2011年12月1日 [製品評価技術基盤機構東北支所仮庁舎への一部業務の移転の期間延長のお知らせ](#)
- 2011年11月16日 [特許微生物寄託業務の一元化に関するお知らせ](#)
- 2011年11月10日 [プレスリリース「除雪機の事故の防止について\(注意喚起\)」](#)
- 2011年11月10日 [【注意喚起リーフレット】「冬 といふっかりが思わぬ事故に」を更新しました。](#)
- 2011年10月31日 [「事故情報収集制度における事故情報の調査結果について\(平成23年度第2四半期調査終了分\(2/2\)\)」を追加公表しました。同時に事故情報データへ追加・更新しました\(トータル35,035件\)。](#)
- 2011年10月20日 [プレスリリース「暖房器具による事故防止について\(注意喚起\)」](#)
- 2011年10月18日 [「平成23年度製品安全センター 製品安全業務報告会」開催のお知らせ](#)
- 2011年10月17日 [2011年10月17日「生活安全ジャーナル」第12号のダウンロードを開始しました。](#)
- 2011年10月14日 [「事故情報収集制度における事故情報の調査結果について\(H23年度第2四半期調査終了分\)\(1/2\)」を追加公表しました。同時に、事故情報データへ追加・更新しました\(トータル33,997件\)。](#)
- 2011年10月12日 [「2011 NITE フレンドシップディ\(一般公開日\)」を開催します](#)

本日は2011年12月21日(水)です

製品安全情報

[注意喚起リーフレット](#)

[ポスター動画](#)

[事故情報データベース](#)

[催し物\(全国の活動\)](#)

nite

独立行政法人
製品評価技術基盤機構

〒151-0066
東京都渋谷区 西原2-49-10

TEL:03-3481-1921
FAX:03-3481-1920

[メールによるお問い合わせはこちら](#)

[案内地図](#)

[ご来所・お問い合わせ](#)

キッズページ



NITEについて

[NITEの基本理念](#)

[NITEの概要](#)

[NITEの情報公開](#)

[調達](#) [公募](#) [採用](#)

一般公開日



広報誌/メルマガ

[生活 nite 安全 ジャーナル](#)

[製品安全情報マガジン](#)
~配信登録はこちらから~

[NITE CMCvター](#)

[NBRCニュース](#)

[NITEキッズ](#)

[→ これまでのお知らせ](#)

NITEホームページ(製品安全分野)

<http://www.jiko.nite.go.jp/>

nite

独立行政法人 製品評価技術基盤機構

検索

| [サイトマップ](#) | [リンク集](#) | [English](#) |

製品安全分野

[NITEトップ](#) > [製品安全・事故情報](#)

～暮らしの安心を支援する、安全・快適さに関する情報の発信～

[【注意喚起】災害復旧時の製品事故の防止について](#)

[社告・リコール](#) | [特記ニュース](#) | [最新事故情報](#) | [事故の調査結果\(検索\)](#)

製品安全・事故情報

消費者のみなさまへ

◆◆◆◆◆

[注意喚起リーフレット](#) >>

[注意喚起ちらし](#) >>

[注意喚起リンク集](#) >>

[ミニポスター\(一部動画付\)](#) >>

[身・守りハンドブック](#) >>

[教育DVDハンドブック](#) >>

[生活安全ジャーナル](#) >>

[製品安全情報マガジン\(PSマガジン\)](#) >>

◆◆◆◆◆

[What's New](#) >>

[プレスリリース](#) >>

[特記ニュース](#) >>

[最新事故情報](#) >>

[事故情報の検索](#) >>

[社告・リコール情報](#) >>

[社告・リコールの検索](#) >>

[報告書](#) >>

[リンク集](#) >>

[立入検査](#) >>

[事故情報収集制度について\(制度の体系図\)](#) >>

[製品事故情報の収集への協力をお願](#)

製品安全・事故情報

消費生活用製品(家庭用電気製品、燃焼器具、乗物、レジャー用品、乳幼児用品等)の欠陥等により人的被害が生じた事故、人的被害が発生する可能性の高い物的事故、及び製品の欠陥により生じた可能性のある事故に関する情報を提供しています。



[注意喚起リーフレット](#)

季節別に発生する事故事例と事故防止のポイントをわかりやすく説明したリーフレットです。



[注意喚起ちらし](#)

事故防止のポイントやリコール社告を中心に更にわかりやすく説明したちらしです。



[ミニポスター\(一部動画つき\)](#)

NITEで収集した事故情報を基に作成したミニポスター(及び再現実験映像[swf])です。「注意喚起リーフレット」等と一緒にご利用ください。



[身・守りハンドブック\(誤使用防止ハンドブック\)](#)

誤使用事故を防止する目的で、消費者用、事業者用の2つのハンドブックを作成しました。



[生活安全ジャーナル](#)

製品安全の情報について総合的に提供するNITE製品安全広報誌です。



[製品安全情報マガジン\(PSマガジン\)](#)

製品安全に関する情報をタイムリーに提供しています。

標準化の推進

製品事故の未然・再発防止の観点で、消費者用製品の安全に関わる標準化業務を実施しています。

- 高齢者、乳幼児事故未然防止・再発防止のための標準化
- 技術基準体系等の見直し(電気用品安全法)
- 国際標準化
- 製品安全に関するデータ提供

●製品安全・事故情報に関するお問合せ先
独立行政法人 製品評価技術基盤機構 製品安全センター 製品安全調査課
〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第2号館別館
Tel 06-6942-1113 Fax 06-6946-7280

E-mail jiko@nite.go.jp

※フリーメールは受信できません。電話又はFAXをご利用ください。

電気工事士講習/ガス工事監督者講習

約50万人の第1種電気工事士と約4万人のガス消費機器設置工事監督者に対し、工事の欠陥による災害の発生を防止できるよう、技術上の情報等を提供するための法定講習を実施しています。

事故情報の検索

事故情報の検索 | 独立行政法人製品評価技術基盤機構 - Windows Internet Explorer

http://www.jiko.nite.go.jp/php/jiko/search/index.php

事故情報の検索 | 独立行政法人製品評価技術...

nite 独立行政法人 製品評価技術基盤機構

製品安全分野
～暮らしの安心を支援する、安全・快適さに関する情報の発信～

HOME > 製品安全・事故情報 > 事故情報の検索トップ > 事故情報の検索

事故情報の検索

事故情報データベース検索の手引き

- 平成8年度(1996年度)から収集したデータが保存されています。
- キーワード、検索項目、選択肢等の検索条件により絞り込み検索が可能です。

	キーワード		検索項目		選択肢
● キーワード条件	1	を	指定なし	に	含む
	2	を	指定なし	に	含む
	3	を	指定なし	に	含む

● 条件

1・2・3全てを満たしているもの

● 全角/半角

区別しない 区別する

検索する クリアする

Copyright 2002 - 2011 (C) National Institute of Technology and Evaluation All rights reserved

検索画面

事故情報の検索

NITEが平成8年度から収集した事故情報が検索できます。(収録件数4万件以上)

キーワード

1 を

2 を

3 を

キーワードに調べたい製品名を入力し **検索する** 検索ボタンを押すと検索できます。

最新の社告・リコール

<http://www.nite.go.jp/jiko/index4.html>



製品安全分野

製品に関する事故情報や高齢者・障害者に配慮した国際・国内規格・技術データなどの情報を提供しています。

製品安全・事故情報



[注意喚起リーフレット](#) >>

[注意喚起チラシ](#) >>

[注意喚起リンク集](#) >>

[ミニポスター\(一部動画付\)](#) >>

[身・守りハンドブック](#) >>

[教育DVDハンドブック](#) >>

[生活安全ジャーナル](#) >>

[製品安全情報マガジン\(PSマガジン\)](#) >>



[What's New](#) >>

[プレスリリース](#) >>

[特記ニュース](#) >>

[最新事故情報](#) >>

[事故情報の検索](#) >>

[社告・リコール情報](#) >>

[社告・リコールの検索](#) >>

[報告書](#) >>

[リンク集](#) >>

[立入検査](#) >>

[原因究明機関ネットワーク総覧](#) >>

[製品安全講座](#) >>

[製品安全ガイドへ\(経済産業省\)](#) >>

最近の社告・リコール

事業者等が行った社告・リコール情報をNITEが同一のフォームに編集しています。

* 赤字の記載は重大製品事故契機のリコールを表します。

○NITE要約版

<平成25年4月8日 >

[平成25年4月8日 株式会社まるき 「鍋つかみ」\(HP\)](#)

当製品において、加熱直後の土鍋を持つ際などに使用した場合、フェルトが溶けて火傷する、おそれのあることが判明。(回収(返金))

[平成25年3月28日 ヤンマー株式会社 「家庭用生ごみ処理機\(再告知\)」\(新聞\)](#)

当製品において、断熱材の材質が不適切な為、ヒーター部から断熱材に着火、製品より発火するおそれがあることが判明。*2010/3/17にホームページ上で実施した告知の再告知(回収(無償交換:代替品))

[平成25年3月22日 日本トイザらス株式会社 「乳幼児用押し車」\(HP\)](#)

当製品において、上部ハンドルを持ち前方に押し進める際に、前輪が車軸より外れる場合があることが判明。また、前輪を車軸に固定している金属ネジおよびプラスチック製ワッシャーも同様に外れ、これらの部品を乳幼児が誤飲する危険性があると判断した。(回収(返品または返金))

[平成25年3月21日 バガパーチェン株式会社 「ベビーカー」\(HP\)](#)

当製品において、キャリーハンドルの接続箇所に破損の恐れがあり落下の危険があることが判明。(無償交換(検査済みキャリーハンドル))

[平成25年3月15日 ガデリウス株式会社\(現 ガデリウス・インダストリー株式会社\) 「住宅用換気扇」\(HP\)](#)

当製品において、長期間の使用により、当該製品内部のモーターコイル巻線の絶縁が劣化し、レイヤーショートが生じたためモーター部が過熱されるおそれがあることが判明。(無償改修(ヒューズの取り付け))

[平成25年3月15日 株式会社川島洋行\(輸入元、販売\)、株式会社カワシマサイクルサプライ\(販売\)、株式会社インターマックス\(輸入元、販売\)、株式会社日直商会\(輸入元、販売\)、株式会社深谷産業\(輸入元、販売\) 「ハンドルステム」\(HP\)](#)

当製品において、ハンドルクランプを固定するボルトを締付け過ぎると、走行中に破損する恐れが高いと判断したため。(回収(無償部品交換:ハンドルクランプ部分))

[平成25年3月14日 ソニー株式会社 「液晶テレビ」\(HP\)](#)

当製品において、リアキャビネット(背面部)の壁掛け用取り付け部を用いて移動式(台車付)スタンドに設置したテレビが移動中に落下した事例が発生。(無償交換(リアキャビネット))

[平成25年3月11日 燦坤\(サンケン\)日本電器株式会社 「電気ストーブ」\(新聞\)](#)

製品安全情報マガジン(PSマガジン)

事故の未然・再発防止のため、気を付けて欲しい事故情報・リコール情報を月2回(第2・4火曜日)に電子メールで発信していますので、ぜひPSマガジンにご登録ください。

配信ご希望の方は、ホームページにて
電子メールアドレスをご登録ください。

登録 <http://www.nite.go.jp/jiko/psm/>

製品安全情報マガジン(PSマガジン)

製品評価技術基盤機構(NITE)では、NITEに集約される製品安全に関する情報を製品事故の未然・再発防止の観点から、製品安全情報マガジン(PSマガジン)によってタイムリーに提供しています。毎月第2・4火曜日に配信しています。



新規に配信を希望される方はこちらから登録を行ってください。

登録変更・解除

パスワード
再発行

登録内容の確認・変更、メール配信の停止 パスワードを忘れた方は、こちらから再発を希望される方はこちらからお願います。※ 行を行ってください。

※パスワードの入力が必要です。

バックナンバー

[2011](#) [2010](#) [2009](#) [2008](#) [2007](#) [2006](#) [2005](#)

2013年

- Vol.191 4月23日号 「電池による事故」
- Vol.190 4月9日号 「電気洗濯乾燥機による事故」
- Vol.189 3月26日号 「リコール中の電気こまごによる事故」
- Vol.188 3月12日号 「経年劣化による事故」
- Vol.187 2月26日号 「ガスふろがま及び石油ふろがまの事故」
- Vol.186 2月12日号 「いすゞによる事故」
- Vol.185 1月29日号 「[はしこ、脚立及び除雪機の事故」
- Vol.184 1月15日号 「電源コードなどによる事故」

2012年

- Vol.183 12月25日号 「ガスこまご及びカセットこまごによる事故」
- Vol.182 12月11日号 「玩具による事故」

配信サンプル

2013.4.23 VOL.191
PSマガジン(製品安全情報マガジン) =====
製品安全についての情報をお届けします。
(第2・4火曜日発行)
=====

独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE・ナイト)
製品安全センター

来週からゴールデンウィークが始まります。どこへ行く、何を食べよう、あれこれ旅行計画を立てるだけでも楽しいものです。しかし、せっかくの旅行なのに充電や予備の電池を忘れてしまい、途中からカメラや携帯電話が使えなくなったこともあるのではないのでしょうか。今回は、電池による事故をご紹介します。

項目一覧

- 製品事故収集情報
 - 電池による事故
 - 消費生活用製品の事故情報収集状況(4月3日～4月16日受付132件)
- 社告・リコール情報(1件)
- NITEからのお知らせ
 - 事故情報収集制度における事故情報の調査結果(H24年度第4四半期調査終了分)(2/2)
- その他の製品安全情報
 - iPod nanoの製品事故に係る定期報告
 - 消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について
 - R-MAP実践研究会 研究員募集
 - R-MAPセミナー参加者募集

5. 編集後記

1. 製品事故収集情報

◆◆◇ 電池による事故 ◇◆◆

(事例1)【外部からの圧力による内部ショート】(リチウム充電電池)
携帯電話機から取り外して置いていた電池パックが、発火・爆発して3mほど飛び、ベッドの一部とクッションが焦げた。

→ 外部応力によって電極が損傷したため、電解液等が急激に膨張し発火したものと推定されます。なお、使用者は当該電池パックが膨らんできたため、指で押したり、机の角にぶつけてへこまそうとしていました。

(事例2)【逆装てんによる事故】(アルカリ乾電池)
ランタンに乾電池を装てんし、テントに吊していたところ、乾電

注意喚起ちらし

実際に起こった事故事例やリコール情報を掲載したちらしを無償でダウンロードできます。(白黒印刷にも対応しています)
<http://www.nite.go.jp/jiko/chirashi/chirashi.html>

注意喚起ちらし


製品評価技術基盤機構(NITE)で収集した事故情報から、実際に起こった事故事例と注意喚起をわかりやすく説明したちらし「**こんな事故にもご用心**」と、最近公表されたリコール情報を抜粋したちらし「**リコールなど注意を呼びかけています**」を掲載しています。
どちらのちらしも**無償でダウンロード**できますので、ご活用ください。(白黒印刷可)


過去のちらし: [平成23年度](#)・[平成22年度](#)・[平成21年度](#)

平成24年度発行分:

- ・定期発行: [No.32](#)、[No.33](#)、[No.34](#)、[No.35](#)、[No.36](#)、[No.37](#)、[No.38](#)、[No.39](#)、[No.40](#)、[No.41](#)、[No.42](#)、[No.43](#)
- ・特集号: [No.01](#)、[No.02](#)、[No.03](#)

最新号: No44: リコールなど注意を呼びかけています (2013.04.09)

 下の画像にマウスを合わせると、拡大してご覧いただけます。

 印刷用PDF(746KB)ダウンロードは[こちらをクリック](#)



リコールなど注意を呼びかけています。 (No.44) 定期発行

このちらしでは、製品安全センターが実施しているリコールや注意喚起に関する情報を掲載しています。最新の情報は、製品安全センターのウェブサイトやスマートフォンアプリでご確認ください。

製品安全センター
〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1
TEL: 03-5482-1111 (受付時間: 午前9時～午後5時)
FAX: 03-5482-1112
Eメール: info@nite.go.jp
ウェブサイト: www.nite.go.jp

掲載内容

- ・乳幼児用押し車
- ・ベビーカー
- ・液晶テレビ
- ・ハンドルステム
- ・ウイルスプロテクター(空間除菌剤)
- ・住宅用換気扇

ミニポスターと再現実験映像

<http://www.nite.go.jp/jiko/poster/poster.html>

注意喚起ポスター（pdf
型式）と再現実験動画は
無償でダウンロードでき
ます。

動画をクリックすると
再現実験動画をご覧い
ただけます。

ミニポスター（一部動画付）

このページで公開されているミニポスター（及び再現動画）は、製品評価技術基盤機構（NITE）で収集した事故情報を基に作成しています。

ミニポスター及びイメージ動画は無償でダウンロードできますので、「注意喚起リーフレット」等と併せてのご利用をおすすめします。なお、当リーフレットは製品の取り扱いに対する保証をするものではありませんので、製品を正しく安全にご使用していただくためには、取扱説明書を必ずお読みください。

ポスターカテゴリー一覧


家庭用電気製品

燃焼器具

その他

家庭用電気製品ポスターINDEX

- | | | | |
|--------------|---------------|----------------|---------------|
| ▶ 1-1 扇風機1 | ▶ 1-2 テレビ | ▶ 1-3 温水洗浄便座 | ▶ 1-4 ヘヤドライヤー |
| ▶ 1-5 電源プラグ | ▶ 1-6 水槽用ヒーター | ▶ 1-7 テーブルタップ | ▶ 1-8 電気こまろ1 |
| ▶ 1-10 突沸 | ▶ 1-11 電源コード1 | ▶ 1-12 電源コード2 | ▶ 1-13 洗濯物 |
| ▶ 1-15 洗濯機 | ▶ 1-16 扇風機2 | ▶ 1-17 シュレッダー | ▶ 1-18 電気ストーブ |
| ▶ 1-19 こたつ1 | ▶ 1-20 電源コード3 | ▶ 1-21 扇風機3 | ▶ 1-22 エアコン1 |
| ▶ 1-23 IHこまろ | ▶ 1-24 電子レンジ | ▶ 1-25 乾燥機 | ▶ 1-26 照明器具 |
| ▶ 1-27 電池 | ▶ 1-28 こたつ2 | ▶ 1-29 電気カーペット | ▶ 1-30 電気こまろ2 |

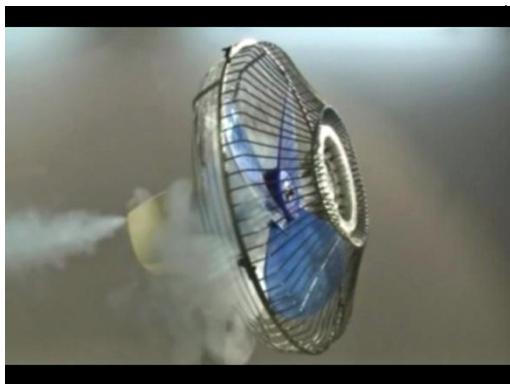

扇風機の発火映像

<p>1-1 扇風機1</p> <p>扇風機からの出火</p> <p>事故の概要 製品の特徴 事故防止のために</p> <p>(PDF型式 27KB)</p> <p>ポスター用イメージ動画</p> <p>1. 動画</p>	<p>1-2 テレビ(ブラウン管型)</p> <p>テレビ(ブラウン管型)からの出火</p> <p>事故の概要 製品の特徴 事故防止のために</p> <p>(PDF型式 28KB)</p> <p>ポスター用イメージ動画</p> <p>1. 動画</p>	<p>1-3 温水洗浄便座</p> <p>温水洗浄便座の発火事故</p> <p>事故の概要 製品の特徴 事故防止のために</p> <p>(PDF型式 29KB)</p> <p>ポスター用イメージ動画</p> <p>1. 動画</p>	<p>1-4 ヘヤドライヤー</p> <p>ヘヤドライヤーからの出火</p> <p>事故の概要 製品の特徴 事故防止のために</p> <p>(PDF型式 21KB)</p> <p>ポスター用イメージ動画</p> <p>1. ドライヤーコードの発火</p>
---	--	--	---

製品事故の防止についての記者説明会(注意喚起)


製品事故に遭わないために製品事故の防止について報道機関への説明会を毎月開催しています。これに併せて支所ごとに地方新聞社に説明資料と地域ごとの事故の概要も提供しています。また、消費生活センター等の消費者展での事故品展示、ポスター展示も行っています。

H24年

- 1月 ガスこんろ等の事故の防止について
暖房器具による事故の防止について(再注意喚起)
- 2月 電気こたつ、ゆたんぽ等の冬場の事故の防止について
除雪機の事故の防止について(再注意喚起)
- 3月 はしごや脚立等による事故の防止について
- 4月 電子レンジ及び電子レンジとの組み合わせで使用される製品の事故の防止について
- 5月 乾燥機及び除湿機による事故の防止について
- 6月 エアコン及び扇風機による事故の防止について
- 7月 照明器具による事故の防止について
電池による事故の防止について
- 8月 介護現場における介護ベッド等による事故の防止について
- 9月 家庭内における子どもの事故の防止について
- 10月 石油ストーブによる事故の防止について
電源コード及び配線器具による事故の防止について
- 11月 電気こたつ、電気カーペット及びゆたんぽの冬の事故の防止について
- 12月 ガスこんろ及びカセットこんろの事故の防止について

事故 ナイト いいね

<http://www.jiko.nite.go.jp/>

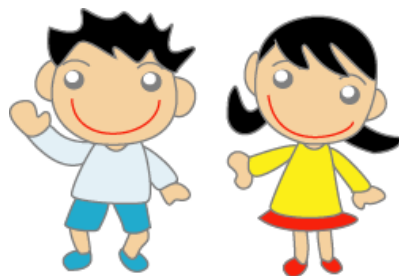

nite (ナイト)
製品安全センター

独立行政法人製品評価技術基盤機構
九州支所
TEL: 092-551-1315
FAX: 092-551-1329